


街区多角点の記

調製 2012年10月30日

点名	10A77	基準点コード	KG21322410A77
地区名	多摩市	観測年月日	平成24年10月11日
作業機関名	株式会社 ヤチホ	作業責任者	山本 庫宇二
所在地	多摩市乞田901番地先 (一般都道158号線)		
所有者	南多摩東部建設事務所道路管理課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図

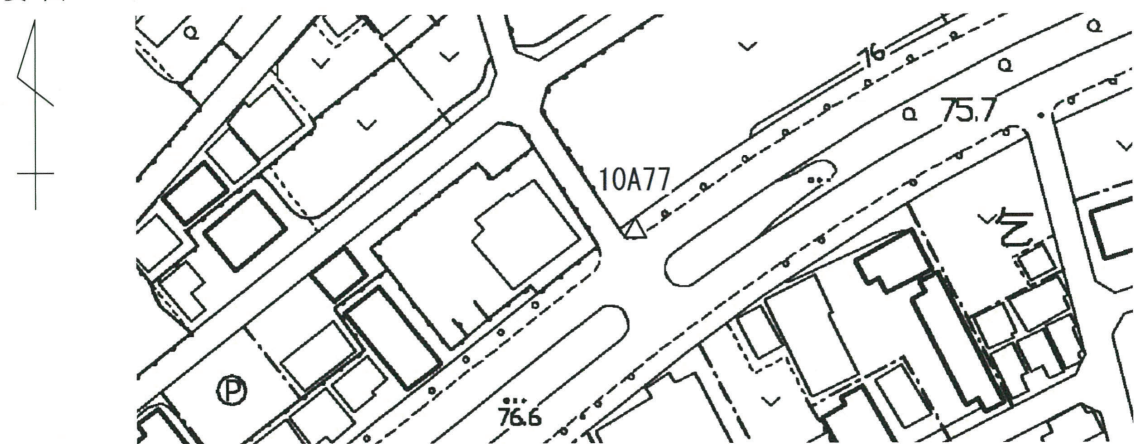

現況写真

近景



遠景



基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 () 10A77

緯度	35 37 52.4357	X	- 40 839.021
経度	139 25 59.3422	Y	- 36 245.656
真北方向角	0 13 59.3	H	76.312
		ジオイド高	38.219
		柱石長	
		縮尺係数	0.999916

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
街多 10A76	68 16 22.1	266.498	
街多 10A78	232 11 53.8	245.098	
節点 1A069	347 20 26.7	229.051	

埋標型式	地上	標識番号	金属標
------	----	------	-----

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである
(助言番号) 平24 関公 第207号」